

「エンジン/モータ」

## 2.自動車用モータ技術




モータによるパワートレイン  
～直流モータ：ミニ四駆の場合～



モータ＝電動パワートレーン




## モータによるパワートレイン ～交流モータ：実際のEVの場合～

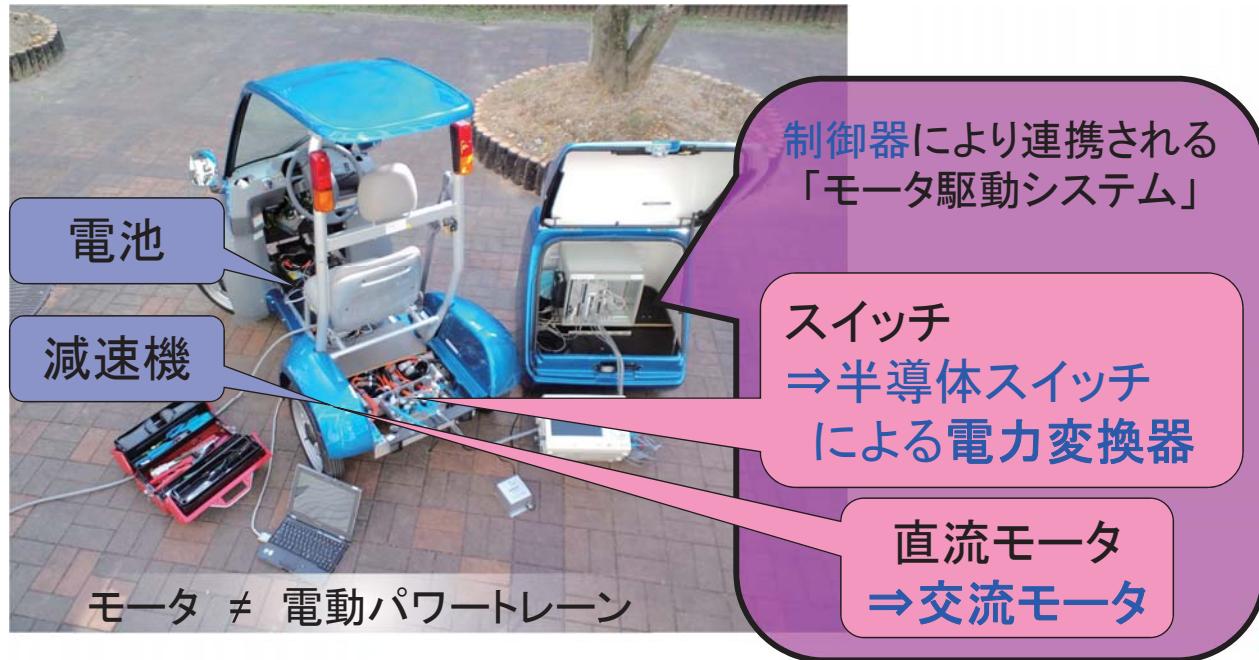

## モータ＝電動パワートレーン

### ■ 直流モータの場合

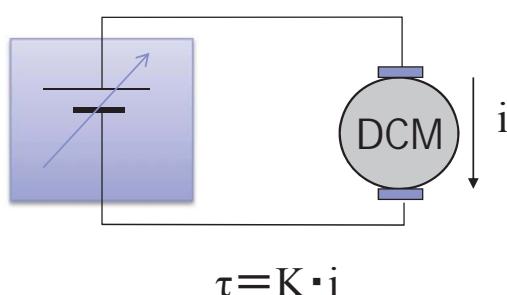


- 直流電源をつなげば  
ひとまず回転
- 発生トルクは  
直流電流に比例
- ブラシという機械的構造の  
存在

⇒それ自体でほぼ完結、  
制御器の役割は  
シンプルで汎用化が容易

# モータ ≠ 電動パワートレーン

## ■ 交流モータの場合

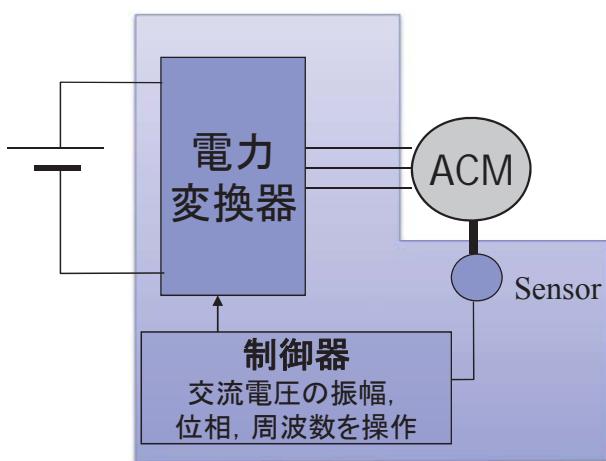

- 交流電源をつないでも回転しないかもしれない
  - 発生トルクは交流電源の周波数、振幅、位相に複雑に依存
  - ブラシ ⇒ 電力変換器+制御器
- ⇒ **電力変換器、制御器とのシステムとして捉える必要**
- ⇒ 制御器は複雑な役割を担う上、多様な交流モータが存在するため専用化

## 直流モータから**交流モータ**へ

従来は

- 可变速駆動(サーボ) ⇒ 直流モータ
- 定速駆動 ⇒ 交流モータ

現在は

- 可变速駆動(サーボ) ⇒ **交流モータ**
- 定速駆動 ⇒ 交流モータ



# 直流モータから交流モータへ


○高トルク, 高出力, 低慣性, 小型軽量,  
高効率, メンテナンスフリー

⇒移動体に求められるおおよそすべての点で凌駕

×電力変換器を用い, 制御を行うことが前提

⇒モータ単体では回転させることすら困難

⇒システムで考える必要性

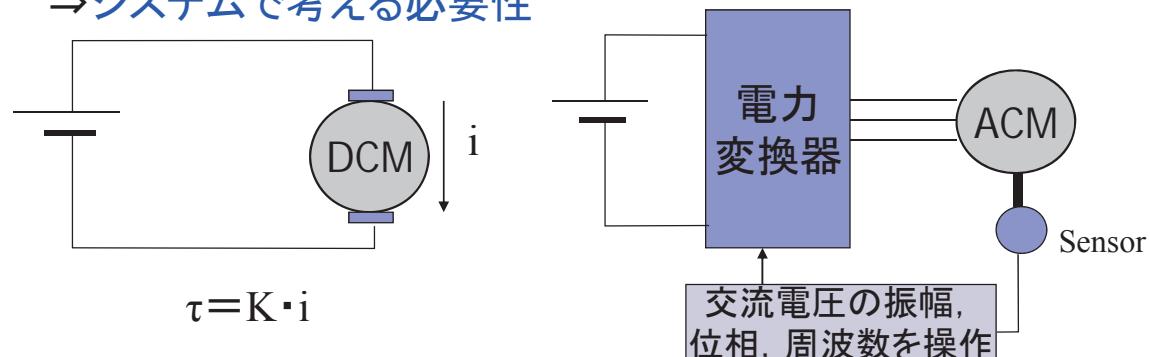

## 交流モータ駆動の技術的課題

### ■ 制御が複雑

トルクは交流電流の振幅, 周波数, 位相の関数

⇒制御法・プロセッサの発展

### ■ 可変振幅・可変周波数

交流電源が必要

⇒電力変換器の普及

### 直流モータ駆動の場合

#### ※ 制御が簡単


トルクは直流電流の振幅に比例

#### ※ 可変振幅直流

電源が必要  
(抵抗でも良い)

現在, 技術的には解決済み



1. 自動車用モータ(永久磁石同期モータ)の原理
2. インバータによるモータ駆動
3. 自動車用モータの制御法
  - 瞬時トルク制御～ベクトル制御～
  - 駆動範囲の拡大～過変調・1パルス制御～
  - 堅牢性とシステムの簡素化～センサレス制御～
4. 自動車用モータ技術の現状・課題

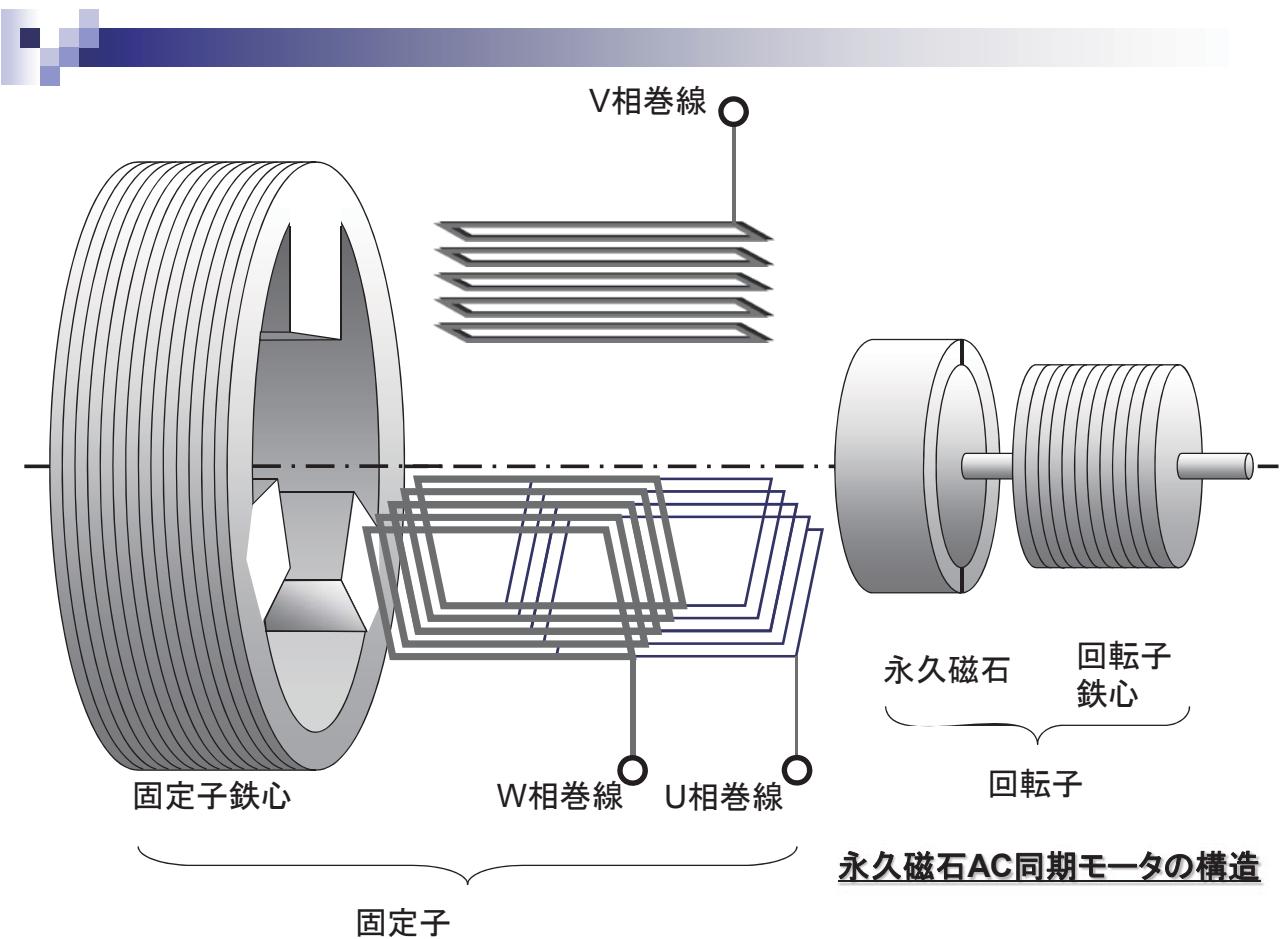



# 交流モータ駆動の基本原理(1)


交流による回転磁界の発生

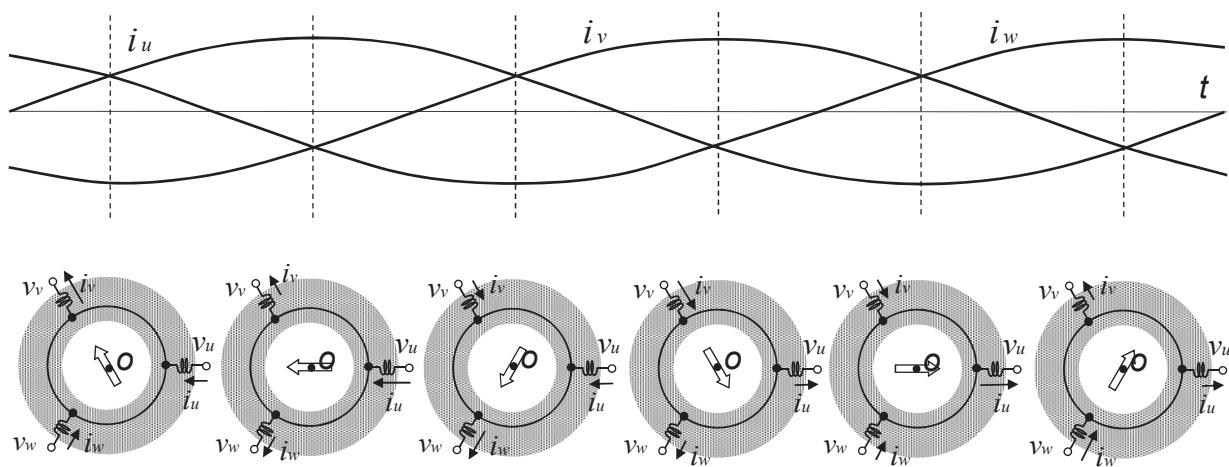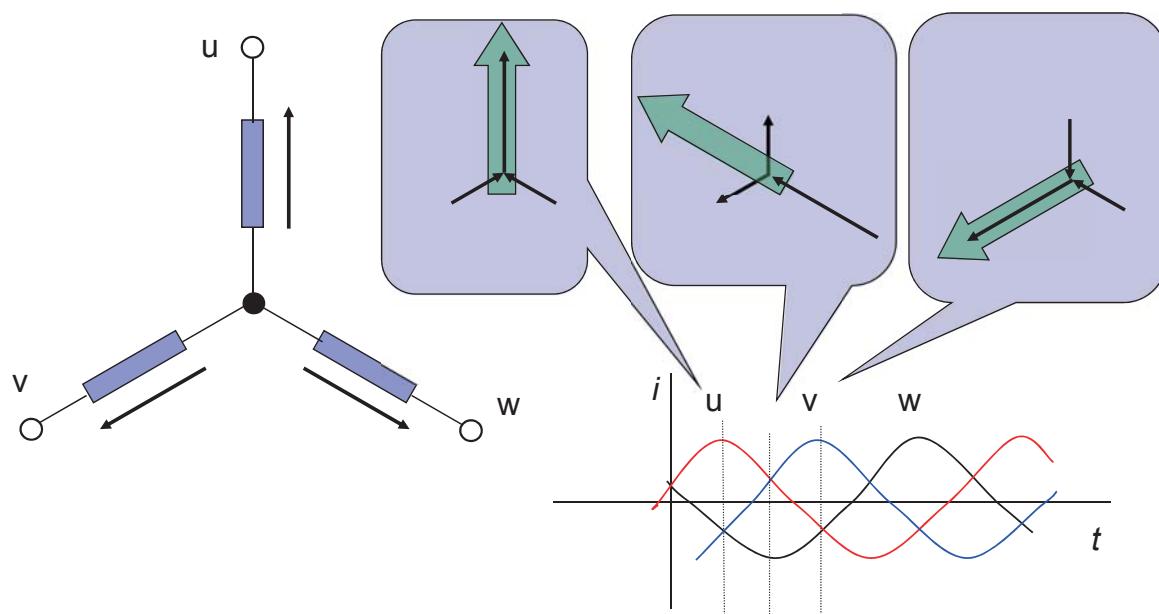



対称三相交流による回転磁界の発生

## 交流モータ駆動の基本原理(2)

固定子巻線により回転磁界を発生

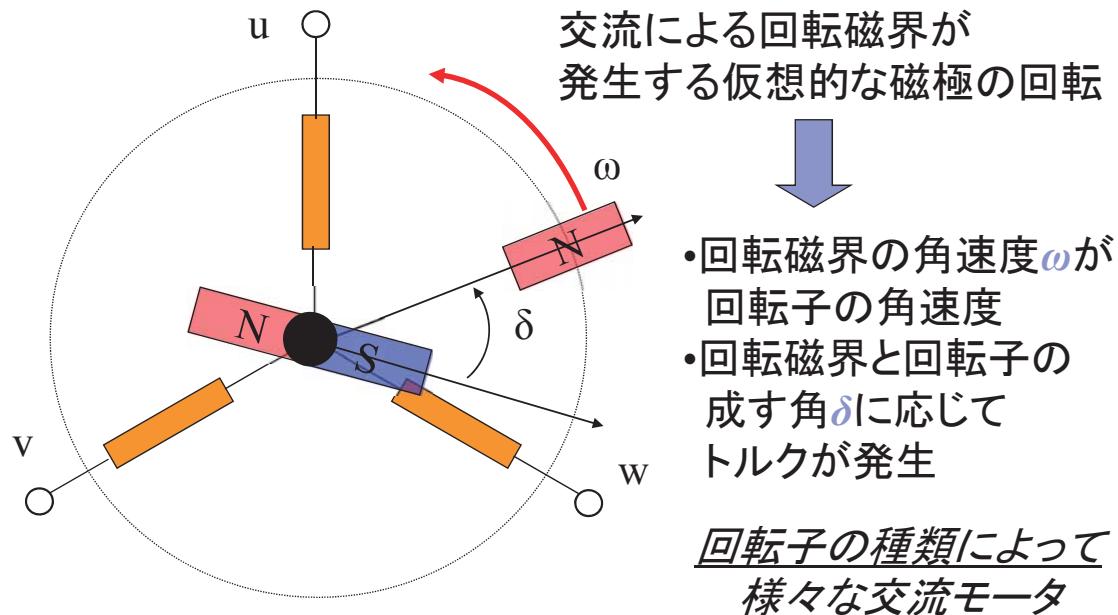

## 交流モータ駆動の基本原理(3)

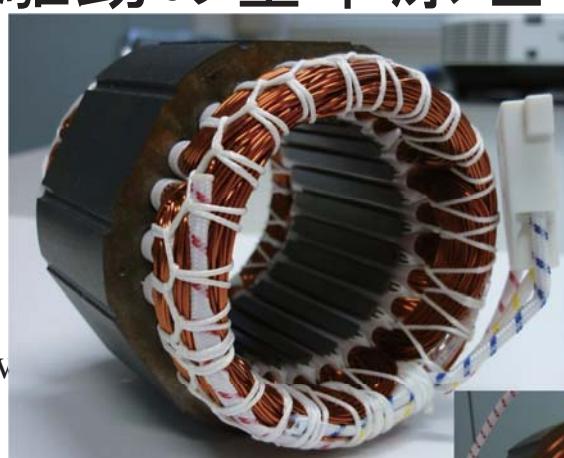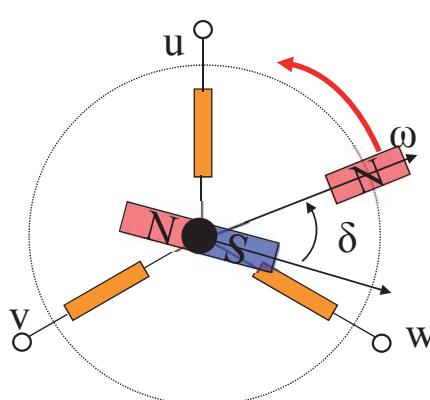




実際の固定子

プレスされた珪素鋼板を積層して構成

### 巻線の一部を取り除いた固定子

ティース(歯)に銅線を巻いてコイルを形成

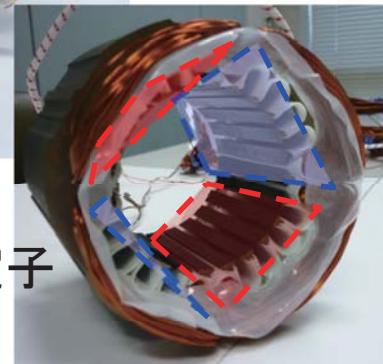

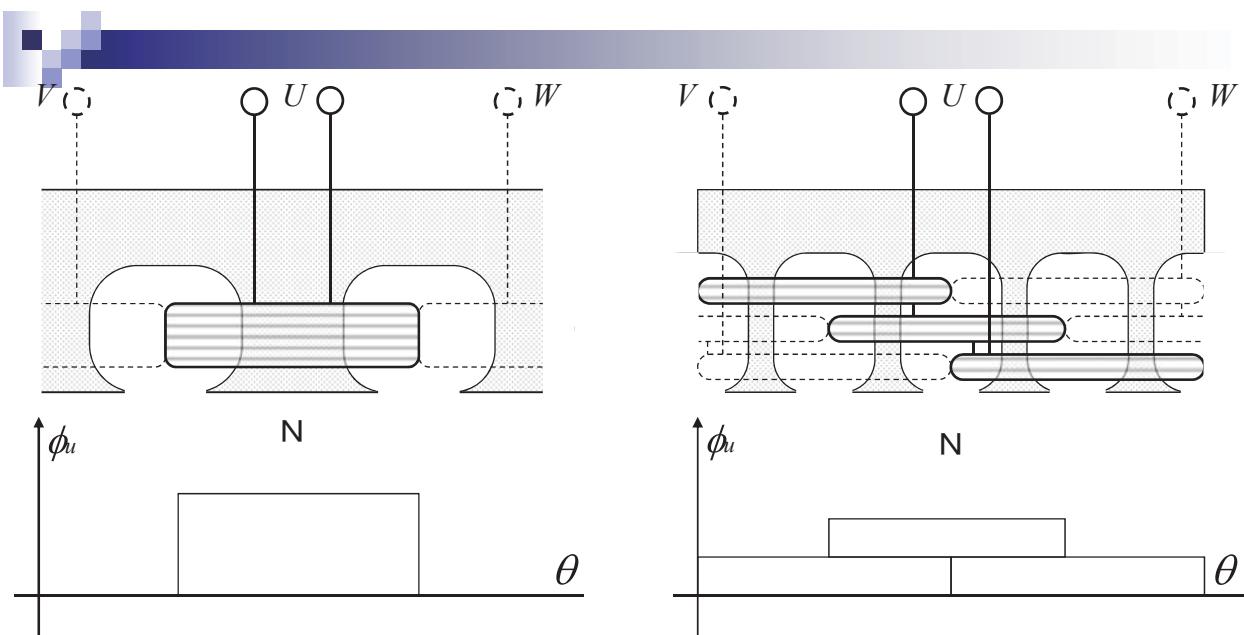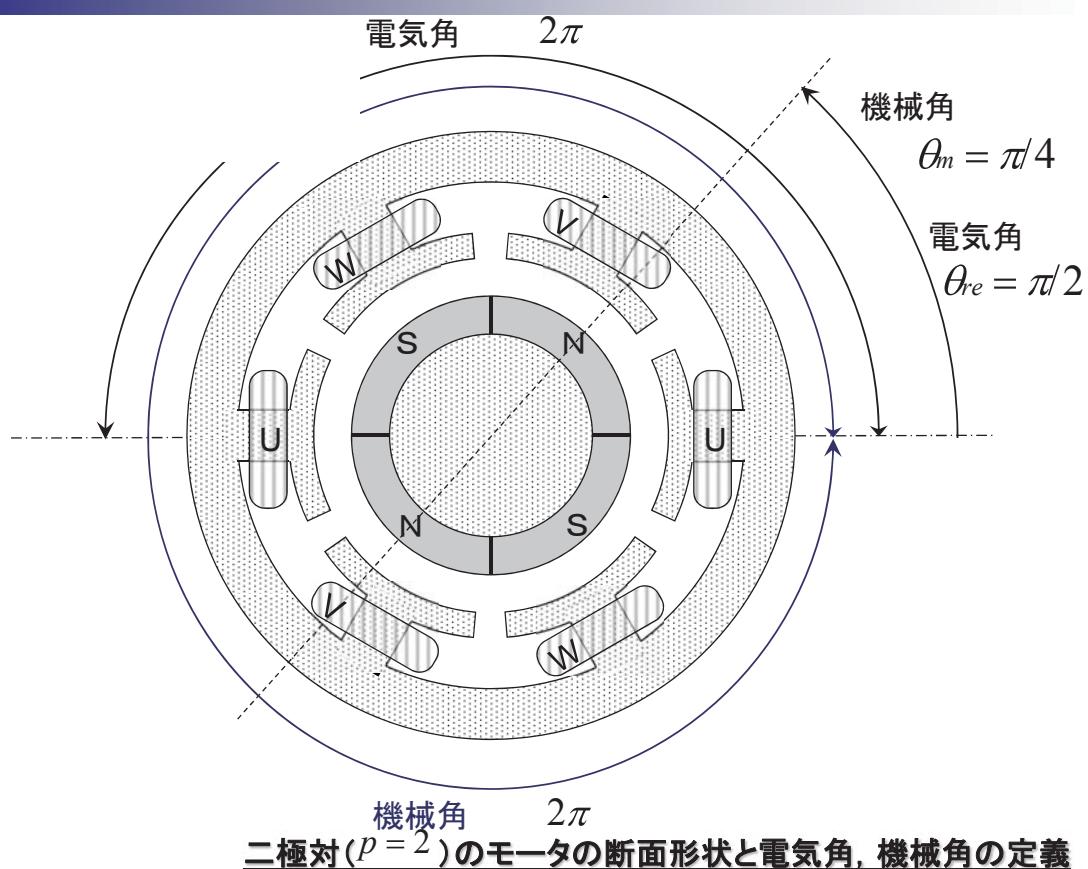図5 集中巻と分布巻の巻線構造と空間磁束分布の違い

# 交流モータの種類

回転子の種類=交流モータの種類

同期とは？

•**同期モータ(SM)**


- 永久磁石同期モータ
  - 非突極形
  - 突極形
- シンクロナスリラクタンスマータ
- 巻線形同期モータ

交流の周波数と  
回転子の回転の  
周波数が一致  
していること


•**非同期モータ**

- 誘導モータ(IM)
  - かご形
  - 巻線形

表面磁石形永久磁石形同期モータ  
(SPMSM: Surface Permanent Magnet type Synchronous Motor)

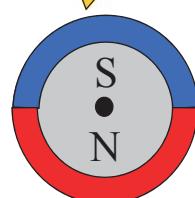

非突極形  
永久磁石  
同期モータ

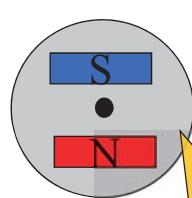

突極形  
永久磁石  
同期モータ

突極形、非突極形とは？

回転子が  
回転子方向に  
対して磁気抵抗  
(リラクタンス)が  
異方性を持つこと



シンクロナス  
リラクタンスマータ


磁石埋め込み形永久磁石形同期モータ  
(IPMSM: Interior Permanent Magnet type Synchronous Motor)

磁石によるトルク  
(N極とS極が引合う力)


リラクタンスによるトルク  
(磁石と鉄片が引合う力)

1. 自動車用モータ(永久磁石同期モータ)の原理
2. インバータによるモータ駆動
3. 自動車用モータの制御法
  - 瞬時トルク制御～ベクトル制御～
  - 駆動範囲の拡大～過変調・1パルス制御～
  - 堅牢性とシステムの簡素化～センサレス制御～
4. 自動車用モータ技術の現状・課題

## 交流同期モータの駆動(1)

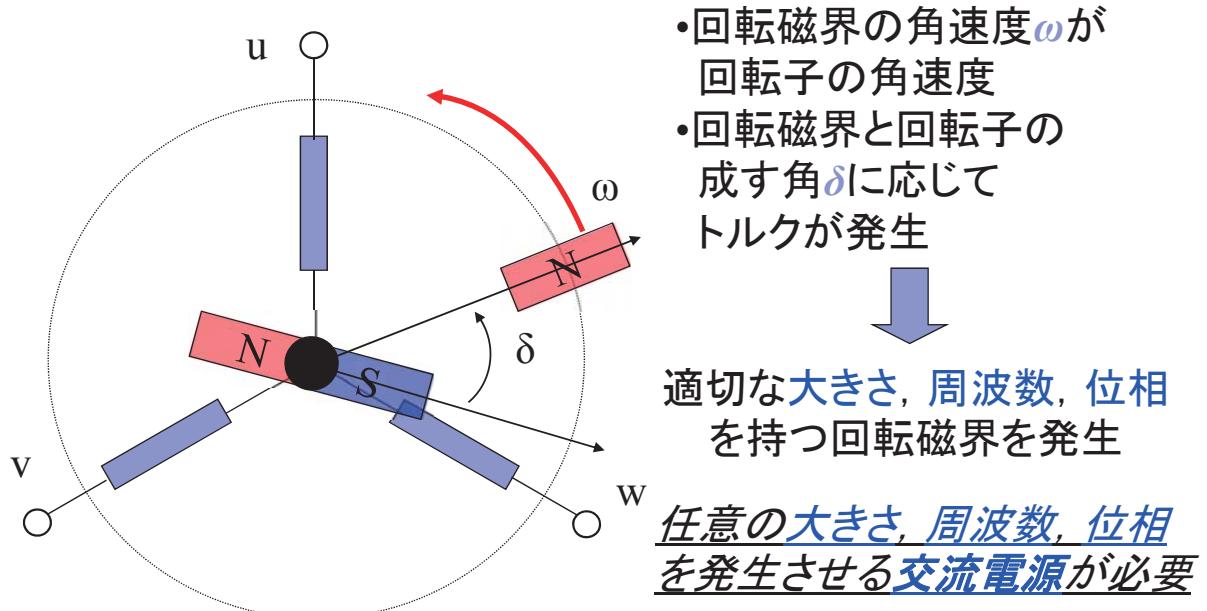

## 交流同期モータの駆動(2)

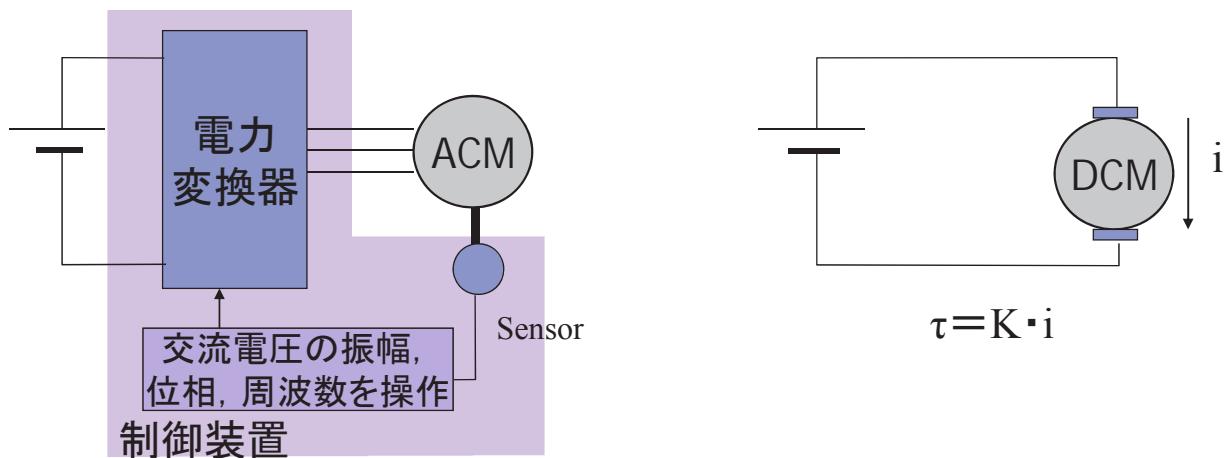


- ・直流モータにおけるブラシを制御装置が電気的に代替
- ・制御装置がなければ回りもしない

電力変換器・制御を含めたシステムとして捉える必要

## 交流同期モータの駆動(3)


一般的な交流モータの制御系の構成の概要

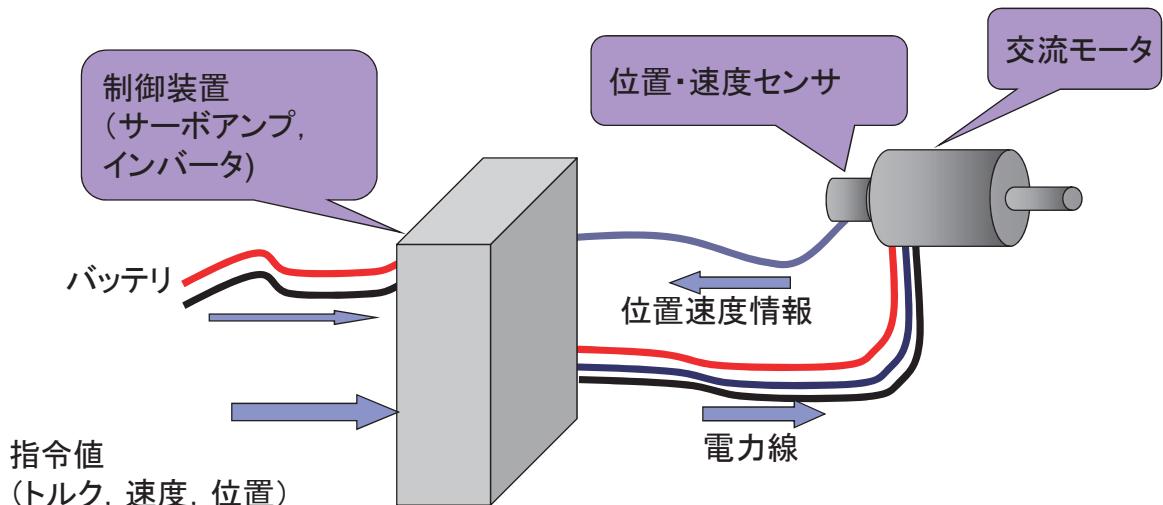



## スイッチから電力変換器へ



- 単なる電源のON・OFFから、モータに任意の周波数・振幅の交流を供給するためのスイッチングに

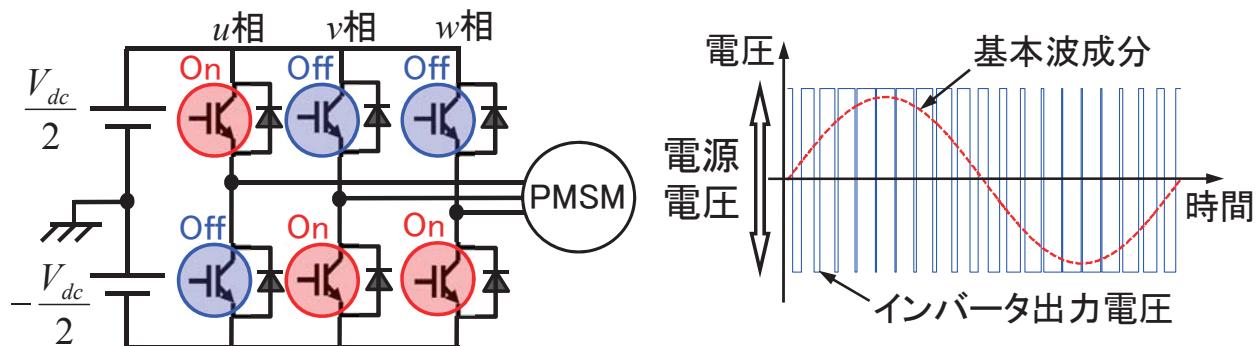

スイッチング周波数と損失・電圧の精度のトレードオフ



## スイッチによる電圧の調整

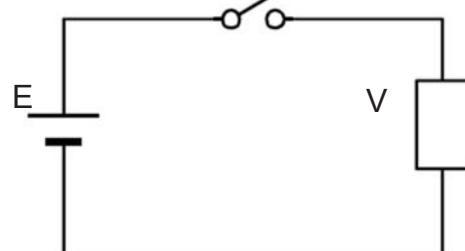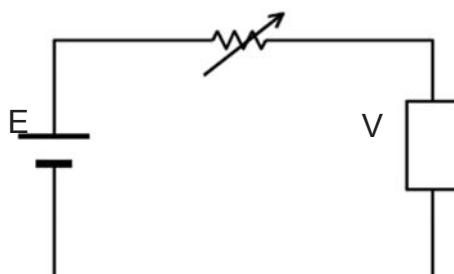


- 抵抗による調整

- 抵抗による電圧降下 ( $V = E - IR$ )を利用
- 抵抗で電気エネルギーが熱( $I^2R$ )として失われる


- スイッティングによる調整

- オン・オフによる平均電圧  $\bar{V}$

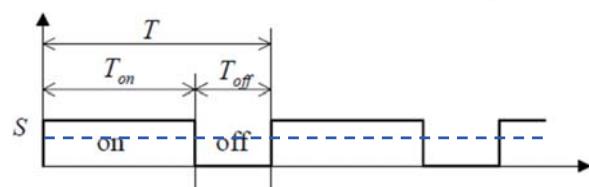

- ほぼ電力損失(電圧 × 電流)は発生しない  
(on: 電圧=0, off: 電流=0)


# 三角波比較型パルス幅変調 (PWM:Pulse Width Modulation)

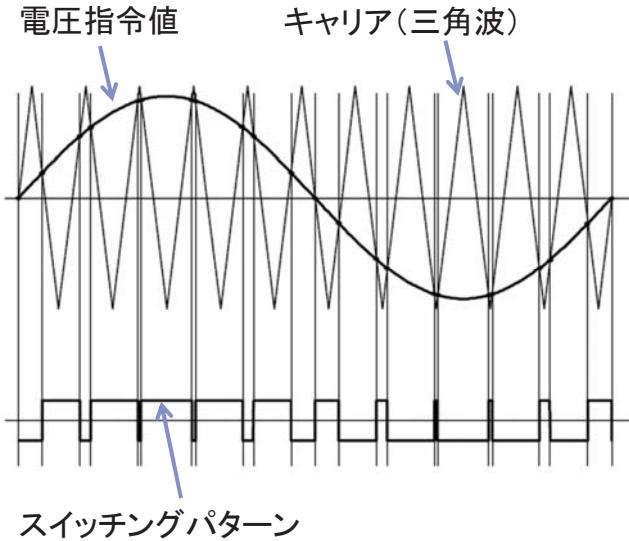

- 電圧指令値を三角波と比較することにより,  
電圧振幅の大小を、  
on時間の長短に変換
- キャリア周波数が高いほど精度の高い変換が可能
- スイッチングによる損失は僅かながら存在


## モータ駆動システムの制御

- 制御目的:高応答なトルク制御

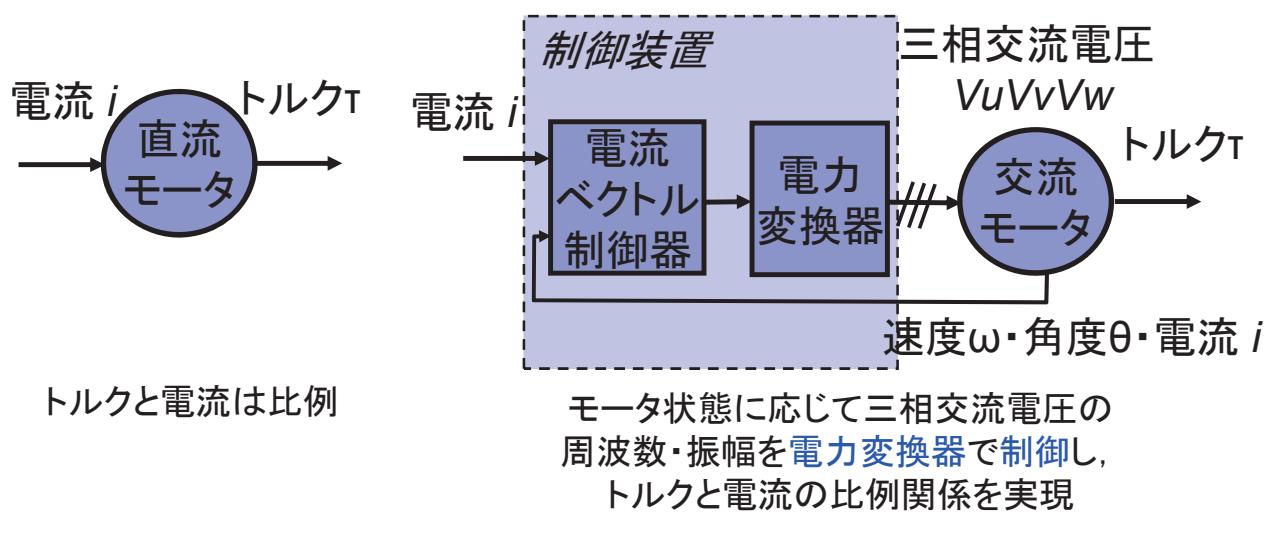

## モータ駆動システムの速度トルク特性


- ある速度までは、最大トルクは一定
- ある速度を超えると最大トルクは単調減少

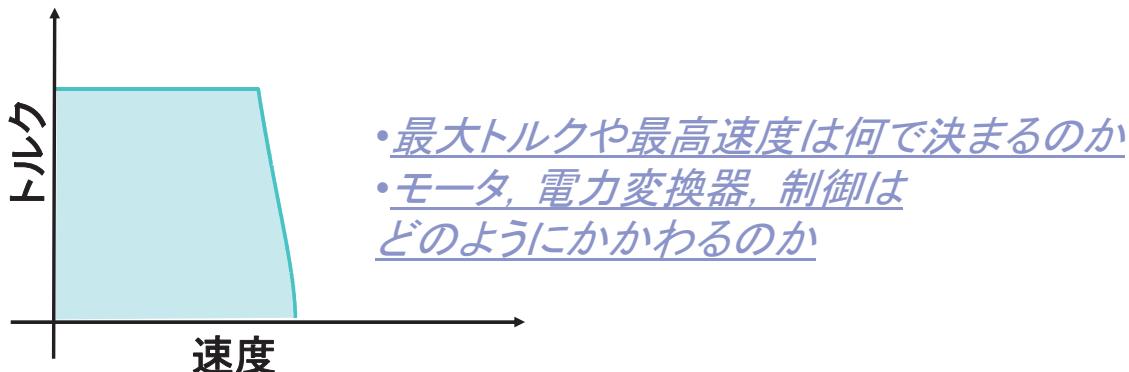

## モータ駆動システムの速度トルク特性

- トルクの上限は何で決まるのか  
 $\Rightarrow \text{トルク} \propto \underline{\text{極対数} \times \text{磁束} \times \text{電流}}$

モータの形状・材料

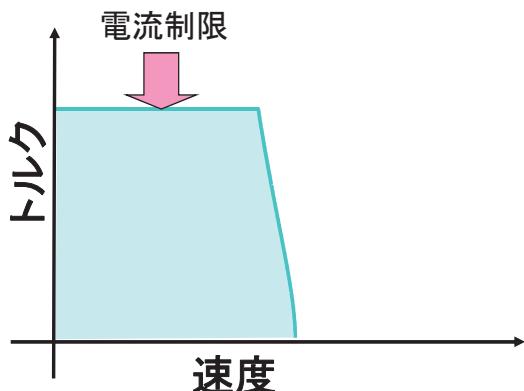

- 電力変換器の電流制限  
 $\Rightarrow$ 半導体、冷却
- モータ(固定子)の発熱  
 $\Rightarrow$ モータの冷却
- 磁石の減磁  
 $\Rightarrow$ 磁石の性能(減磁耐力)